



Sistema de comunicação BMW Motorrad V3 Atualização das instruções

Conteúdo:

1. Hardware requerido
2. Preparação
3. Atualização de software
4. Indicações importantes
5. Localização de falhas

As presentes instruções destinam-se a dar apoio à realização da atualização do sistema de comunicação BMW Motorrad V3 para uma nova versão do software. Lembre-se de que as presentes instruções só se aplicam aos sistemas de comunicação BMW Motorrad da 3.^a geração.

1. Hardware requerido

- Sistema de comunicação BMW Motorrad V3
- Cabo USB convencional com interface micro-USB

2. Preparação

- Descarregue o ficheiro ZIP disponibilizado na área de download e guarde-o no disco local do seu computador
- Descomprima o ficheiro ZIP para esta pasta

3. Atualização de software

- **Desligue o seu sistema de comunicação.**
- Ligue o cabo de carga do sistema de comunicação BMW Motorrad V3 ao seu computador, usando o cabo USB. (O indicador de operação do capacete pisca 1 vez em cor de laranja)
- Abra a pasta na qual guardou a atualização e execute o ficheiro KomV3_FW_Update_*.exe contido na pasta. (Ao executar o ficheiro EXE, a luz no módulo de comando acende-se alternadamente a vermelho e cor de laranja até parar no vermelho.)
- A caixa de diálogo da aplicação abre-se. É-lhe fornecida uma informação sobre a versão do software para a qual irá atualizar o software.

Empresa

Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Endereço postal

BMW AG
D-80788 Munique

Endereço

Hufelandstraße 20

Telefone

Central
+49 89 382-0

Fax

+49 89 382-70-25858

Internet

www.bmw-motorrad.com

Conta bancária

Deutsche Bank
IBAN DE05 7007 0010
0152 6946 00
BIC DEUTDE33XXX

Presidente do Conselho de Supervisão

Norbert Reithofer

Conselho de Administração

Harald Krüger,
Presidente
Milagros Caiña Carreiro-
Andree
Markus Duesmann
Klaus Fröhlich
Pieter Nota
Nicolas Peter
Peter Schwarzenbauer
Oliver Zipse

Sede e registo comercial

München HRB 42243

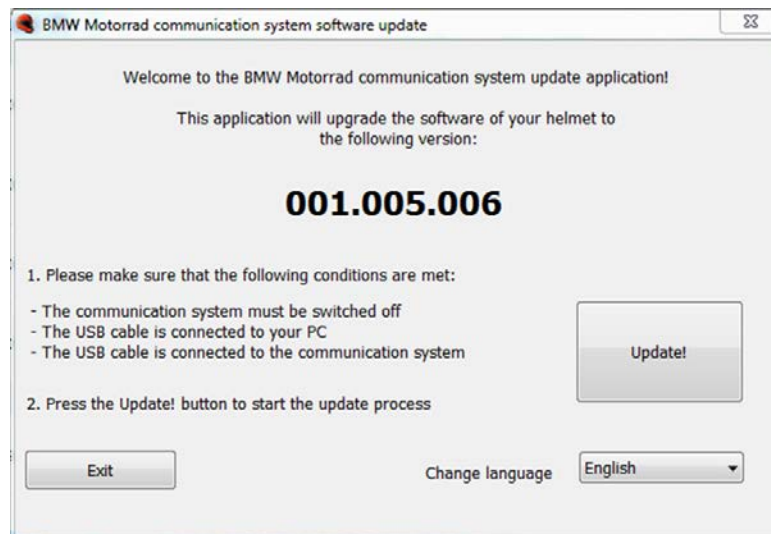


Figura 1: Caixa de diálogo da aplicação da atualização de software

- Na parte inferior direita poderá alterar o idioma.
- Atualmente, estão disponíveis os seguintes idiomas: alemão, inglês, francês, italiano e espanhol.
- Faça um clique no botão "Update!" para iniciar a atualização de software.
- A atualização demora cerca de um minuto.
- Por favor, não interrompa a ligação ao sistema de comunicação enquanto a atualização estiver a decorrer.
- **Por favor, não ligue o sistema de comunicação durante todo o processo.**
- O programa de atualização informá-lo-á através de um popup logo que a atualização tenha sido concluída com sucesso.

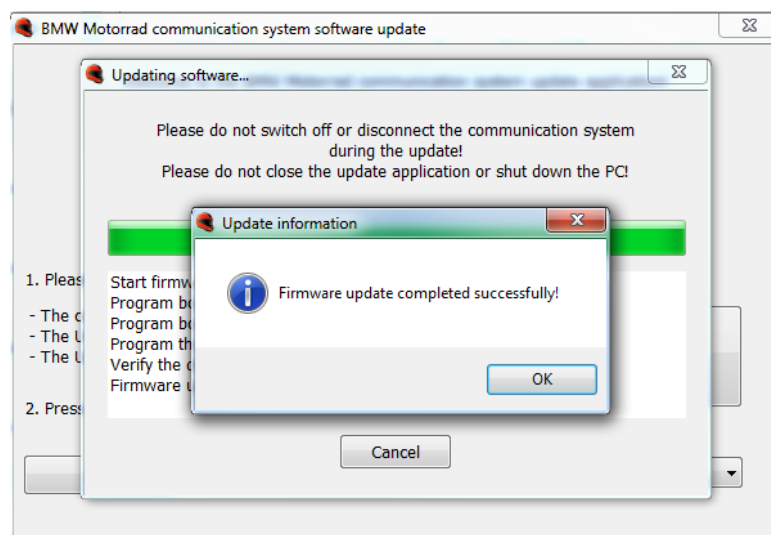


Figura 2: Popup com informação da atualização

- Faça um clique em "OK"
- Encerre o programa.



- Separe a ligação USB entre o capacete e o computador.
- Agora, o software do sistema de comunicação BMW Motorrad V3 está atualizado para a versão mais recente.

4. Indicações importantes

- Não ligar o sistema de comunicação durante a atualização.
- Não remover o cabo USB durante a atualização.
- Não encerrar o programa de atualização enquanto a atualização estiver a decorrer.
- Não desligar o computador enquanto a atualização estiver a decorrer.

5. Localização de falhas

- Mensagem de falha 1:

„O dispositivo encontra-se no modo de aplicação. Por favor, desligue o sistema e tente de novo.“

Possível causa do erro:

O sistema de comunicação não está desligado.

Solução:

Por favor, desligue o seu sistema de comunicação e reinicie o processo de atualização. Por favor, não ligue o sistema de comunicação durante todo o processo.

- Mensagem de falha 2:

"O firmware não é compatível com este dispositivo. A atualização do firmware não foi iniciada!"

Possível causa do erro:

O dispositivo que foi ligado não é um sistema de comunicação BMW Motorrad da 3.^a geração.

Solução:

Por favor, lembre-se de que a atualização de software só está disponível para sistemas de comunicação da 3.^a geração. Versões mais antigas não podem ser atualizadas.

Se tiver algum problema com a atualização de software, dirija-se ao seu Concessionário BMW Motorrad.